



EAC

# БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ СЕРИИ SRE

## Руководство по эксплуатации

Версия 0119

Однофазные регуляторы скорости SRE-E и трехфазные регуляторы SRE-D предназначены для регулирования скорости вращения соответственно одно- и трехфазных электродвигателей вентиляторов и расхода воздуха, создаваемого данными вентиляторами. Могут применяться с вентиляторами, имеющими двигатели со встроенной автоматической термозащитой (термоконтакты). При этом необходимо учитывать, что электродвигатель должен быть спроектирован для работы с регуляторами подобного типа. Допускается управление несколькими одинаковыми электродвигателями, если общий потребляемый ток двигателей не превышает номинального тока регулятора (с учетом запаса 15-20%). Устройства хорошо подходят для управления работой тепловых завес.

Корпус регуляторов SRE-E выполнен из прочного пластика, а SRE-D – из металла. Регуляторы оснащены многопозиционными переключателями. Выходы регуляторов SRE-E защищены двумя плавкими предохранителями: цепь двигателя – номинальная в соответствии с таблицей, а цепь дополнительной нагрузки L1 230 В - 2,0 А.

Выходы дополнительной нагрузки регуляторов SRE-D защищены двумя плавкими предохранителями 1 А и должны подключаться в цепь питания через защитные автоматы.

### Технические данные

	SRE-E	SRE-D
Напряжение питания, В	230±10%	400±10%
Степень защиты	IP54	IP21
Температура окружающей среды, °C	40	25
Класс изоляции	B (130°C)	
Класс защиты	II	I
Ресурс, циклов:		
-реле	10 000	100 000
-поворотный переключатель	10 000 (мод. 1,5-3,0) 5 000 (мод. 5,0-14,0)	5 000
-собственная термозащита	10 000 (мод. 1,5-10,0) 5 000 (мод. 14,0)	-
-сетевой выключатель	10 000 (мод. 1,5-10,0) 50 000 (мод. 14,0)	-



### SRE-D-10,0-T

подключение электродвигателей с термоконтактами  
номинальный ток (A)  
E — для однофазных электродвигателей вентиляторов  
D — для трёхфазных электродвигателей вентиляторов  
регулятор скорости по напряжению

Защита  
стойкие к пириодическим перегрузкам  
Автоматический термовыключатель (биметаллический)

### Расшифровка обозначения регуляторов

Модель регулятора	Макс. ток, А	Ступени регулирования напряжения, В/ток, А при положении переключателя:					Предохранитель, Т А
		1	2	3	4	5	
SRE-E-1,5-T	1,5	115/1,5	135/1,5	155/1,5	180/1,5	230/1,5	1,6 (F1)
SRE-E-2,0(-T)	2,0	115/1,1	135/1,5	155/1,7	180/2,0	230/2,0	2,5 (F1)
SRE-E-3,0-T	3,0	115/2,2	135/2,5	155/2,8	180/3,0	230/3,0	3,15 (F1)
SRE-E-5,0-T	5,0	115/4,3	135/4,3	155/4,6	180/5,0	230/5,0	6,3 (F2)
SRE-E-7,0-T	7,0	115/6,0	135/6,3	155/6,7	180/7,0	230/7,0	8,0 (F2)
SRE-E-10,0-T	10,0	115/10,0	135/10,0	155/10,0	180/10,0	230/10,0	10,0 (F1)
SRE-E-14,0-T	14,0	115/10,0	135/12,0	155/12,0	180/14,0	230/14,0	16,0 (F1)

Модель	Макс. ток, А
SRE-D-1,5-T	1,5
SRE-D-2,0-T	2,0
SRE-D-4,0-T	4,0
SRE-D-5,0-T	5,0
SRE-D-7,0-T	7,0
SRE-D-10,0-T	10,0
SRE-D-14,0-T	14,0

Положение переключателя SRE-D	0	1	2	3	4	5
Напряжение, В	0	115	145	190	240	400

При подборе регуляторов рекомендуется делать запас по току 5%.

### Принцип работы

Работа ступенчатых регуляторов скорости основана на коммутации с помощью пятиступенчатого кулачкового переключателя ступени устройства, соответствующей требуемому напряжению питания двигателя вентилятора (0 — выкл.; 1 — мин. скорость; 5 — макс. скорость; 2, 3, 4 — промежуточные положения переключателя). Максимальный ток регуляторов SRE-D обеспечивается на двух верхних ступенях). При перегреве двигателя термоконтакты электродвигателя размыкают цепь регулятора, а после остывания происходит автоматический перезапуск.



### Транспортировка и хранение

Избегайте попадание влаги внутрь упаковки. Берегите регуляторы от ударов и падений. Не подвергайте их механическим нагрузкам.

Регуляторы в заводской упаковке могут транспортироваться при температуре от -20 С до +50 С и складироваться в обычной среде при температуре от -50 С до +50 С.

После транспортировки или хранения регуляторов при отрицательных температурах следует выдержать их в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

## Размеры

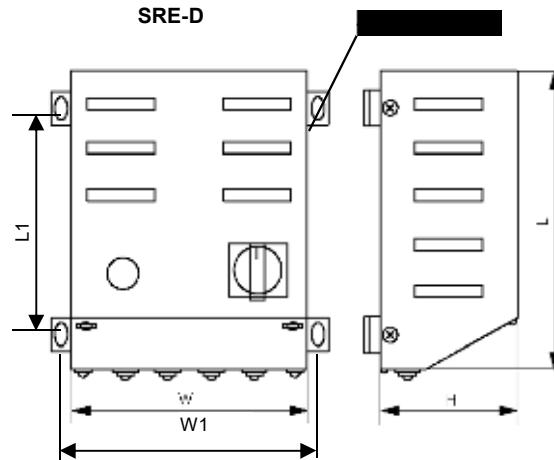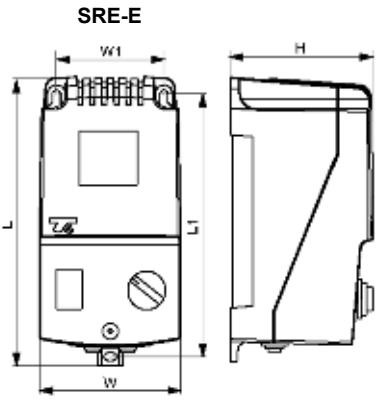

Модель регулятора	Размеры, мм					Крепление	Вес, кг
	W	L	H	W1	L1		
SRE-E-1,5-T	86	166	91	71	155	M4	1,6
SRE-E-2,0-(T)	86	166	91	71	155	M4	2,0
SRE-E-3,0-T	86	166	91	71	155	M4	2,5
SRE-E-5,0-T	145	210	120	100	155	M6	4,2
SRE-E-7,0-T	145	210	120	100	155	M6	5,4
SRE-E-10,0-T	146	272	140	113	255	M6	7
SRE-E-14,0-T	146	272	140	113	255	M6	10,5

Модель	Размеры, мм				
	W	L	H	W1	L1
SRE-D-1,5-T	200	250	130	217	190
SRE-D-2,0-T	200	250	130	217	190
SRE-D-4,0-T	300	300	150	317	190
SRE-D-5,0-T	300	300	150	317	190
SRE-D-7,0-T	300	300	150	317	190
SRE-D-10,0-T	400	300	190	417	190
SRE-D-14,0-T	400	300	190	417	190

## Монтаж

Регуляторы поставляются готовыми к подключению. Монтаж должен проводиться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами. Монтаж производится при отсутствии напряжения.

Необходимо предусматривать доступ для обслуживания регуляторов. Рабочее положение — вертикальное, выводами вниз.

#### **Не допускается:**

- использовать регуляторы совместно с электродвигателями, не предназначенными для регулирования путем изменения напряжения питания;
  - монтировать регуляторы во взрыво-, пожароопасных помещениях и в условиях не соответствующих условиям эксплуатации.

## Подключение электропитания

Подключение должно производиться квалифицированным персоналом соответствующими инструментами согласно схемам соединений и действующим правилам.

### **Необходимо:**

- проверить соответствие электрической сети данным, указанным на устройстве;
  - проверить электрические провода и соединения на соответствие требованиям электробезопасности

**Важно:** регуляторы SRE-Д необходимо заземлить.



## **Банкет регулятора. С Порядок действий.**

Поставьте ручку переключателя в положение 0.

Снимите крышку корпуса. Присоедините заземление, если это необходимо, вентиляторы и питание к клеммам согласно схемам электрических соединений.

Закрывая крышку, правильно разместите внутренние провода.

## Схемы электрических соединений

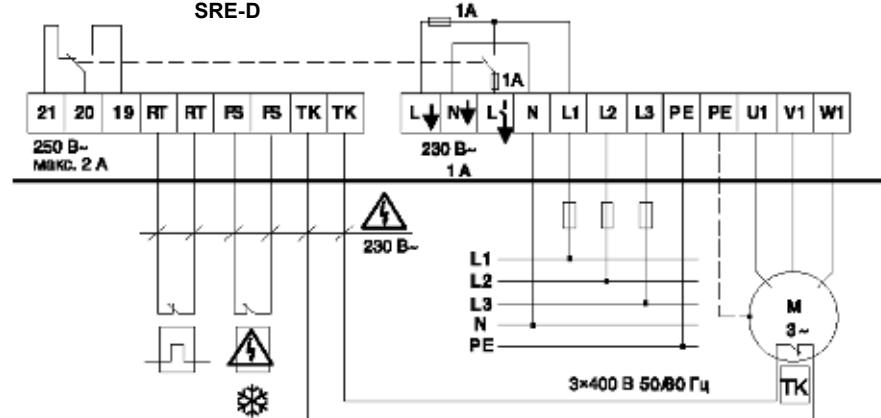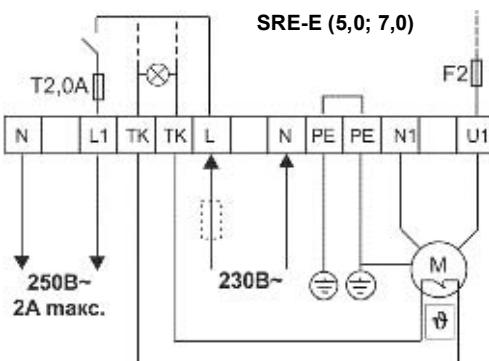

Убедитесь в том, что переключатель работает должным образом.

Во внешней питающей цепи установите необходимые автоматы. К регуляторам SRE-E-T, SRE-D-T рекомендуется подключать электродвигатели со встроенными термоконтактами тепловой защиты. Если же электродвигатель не имеет термоконтактов, то необходимо установить перемычку на клеммы «ТК, ТК» (если она не установлена на заводе) и установить отдельную защиту (автоматический выключатель с возможностью установки тока срабатывания).


При первом пуске необходимо замерить рабочий ток на максимальной скорости и при превышении номинального значения скорректировать нагрузку.

Подключение дополнительного оборудования

**Привод с возвратной пружиной подключается к клеммам 21 (HP) и N.**

**Привод с 3-позиционным управлением** подключается к клеммам 21 (на открытие), 19 (на закрытие) и N.

### SRE-E (1,5; 2,0; 3,0; 10,0; 14,0)

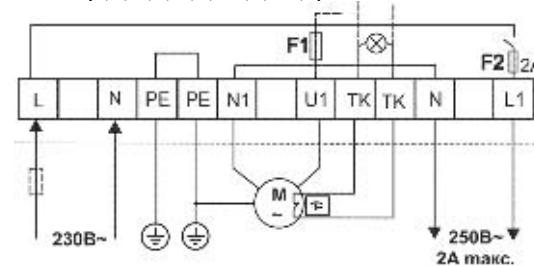

## Пуско-наладочные работы

Перед пуском в эксплуатацию необходимо замерить параметры электрооборудования в соответствии с действующими нормами и занести в таблицу «Сведения о монтажных и пуско-наладочных работах» в конце руководства (либо зафиксировать в акте) следующие параметры.

1) Напряжение сети электропитания. Оно должно соответствовать указанному на устройстве. Напряжение фаз в 3-фазных сетях должно варьироваться по фазам в пределах 10%.

2) Сопротивление изоляции обмоток между собой и на землю. Оно не должно быть менее 2 МОм.

3) Сопротивление обмоток.


4) Сила тока.

Сопротивление обмоток должно варьироваться по обмоткам в пределах 10%. У регуляторов SRE-D измерения проводятся на контактах трансформатора. У регуляторов SRE-E измерения проводятся на контактах 1, 2, 3, 4, 5 поворотного переключателя (находящегося в положении 0) и на выходе U1 (отсоединенном от контакта). Пример схем замеров приведен ниже.

Номинальные значения сопротивления обмоток (при 25°C):

Модель SRE-D-T	Сопротивление, Ом на обмотках:				
	0-115 В	0-145 В	0-190 В	0-240 В	0-400 В
1,5	4,8	6,1	8,4	10,6	14,2
2,0	3,6	4,6	6,0	7,6	10,2
4,0	0,84	1,1	1,5	1,94	3,44
5,0	0,55	0,72	0,95	1,22	2,11
7,0	0,38	0,49	0,66	0,85	1,41
10,0	0,22	0,27	0,36	0,47	0,8
14,0	0,12	0,16	0,21	0,28	0,45

Модель SRE-E-T)	Сопротивление, Ом на обмотках:				
	0-115 В	0-135 В	0-155 В	0-180 В	0-230 В
1,5	8,3	11,2	12,8	14,6	18
2,0	4,9	5,8	6,8	7,9	10,1
3,0	5,0	5,4	6,2	7,2	8,9
5,0	1,6	1,9	2,2	2,5	3,2
7,0	0,94	1,1	1,3	1,5	1,8
10,0	0,62	0,73	0,83	0,92	1,1
14,0	0,26	0,31	0,34	0,37	0,53

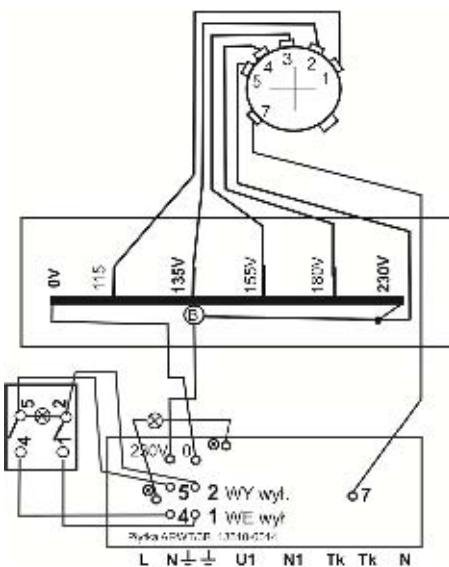

## Эксплуатация

Для обеспечения надлежащей работы и длительной службы агрегата строго соблюдайте все указания, приведенные в эксплуатационной документации.

### Запрещается:

- эксплуатировать изделие при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации, поломке или появлении трещин в корпусе и при поврежденных соединителях;
- накрывать регулятор какими-либо материалами, размещать на нем приборы и другие предметы.

## Обслуживание

При нормальной эксплуатации регуляторы не требуют технического обслуживания, кроме очистки.

Для замены предохранителя выполните следующее.

- Поставьте переключатель в положение 0.
- Отключите электропитание.
- Снимите крышку корпуса.
- Замените предохранитель.

## Возможные неисправности и пути их устранения

Неисправность	Действия
Регулятор не работает	Проверьте наличие входного и выходного напряжения, проверьте целостность предохранителей. При обнаружении запаха, обгорелой обмотки или изоляции обратитесь в сервисный центр.
	Проверьте исправность электродвигателя.
	Проверьте, подключена ли нейтраль
	Проверьте, установлены ли перемычки на клеммах RT (комнатный термостат) и FS (датчик защиты от замерзания), если данные приборы не используются

Если неисправности не удается устранить, обратитесь в сервисный центр.



## Утилизация

Указания по утилизации можно получить у представителя органа местной власти.

## Сертификация

Товар сертифицирован на территории ТС, соответствует требованиям нормативных документов:

ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011

Сертификат соответствия: №ТС RU C-LV.АЯ46.В.68118

Срок действия: с 02.03.2015 по 01.03.2020

Орган по сертификации: «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию». Адрес: РФ, 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр.1. Фактический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31, тел. (499) 129-23-11,(495)668-28-93, факс (495) 668-28-93. E-mail: [office@rostest.ru](mailto:office@rostest.ru). Атtestат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46, 13.05.2014, Росаккредитация.

Сертификат обновляется регулярно.

Сертификат выдан: ООО «Ай.Эр.Эм.Си». Адрес: 119049, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, офис 14, тел.+7-495-258-74-85, Факс +7-495-258-7485, E-mail: [info@irmc.ru](mailto:info@irmc.ru)

Изготовитель: SIA «Green Trace». Адрес: Латвия, LV-1004, Biekensalas iela, 6, Riga, Latvia.

## Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 1 год с момента продажи.  
Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).  
В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.

Для выполнения гарантийных обязательств обращайтесь к продавцу. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

**Настоящая гарантия не распространяется:**

на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.).

**Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:**  
изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;  
использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным

продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной организацией на изделия механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия; ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организаций; неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей; дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.; неправильного хранения изделия; дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы; дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.

В случае рекламаций принимаются целые изделия в оригинальной упаковке.

## Отметка о продаже

Модель	Серийный номер	Дата изготовления Production date	Срок гарантии, мес.
		См. этикетку	

<b>Изготовитель</b>			
<b>Импортер</b>			
<b>Покупатель</b>			<b>Дата продажи</b>
<b>Продавец</b>	..... ..... .....(.....) .....(.....)		

## **Сведения о монтажных и пуско-наладочных работах\***

### **Адрес монтажа:**

Изделие, вид работ	Дата	Организация-исполнитель (наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать)	Напряжение сети, сопротивление обмоток, сопротивление изоляции обмоток, сила тока	Мастер (Ф.И.О., подпись)	Работу принял (Ф.И.О., подпись)

\* - при наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ заполнять не обязательно.